


# SLICE<sup>®</sup> 123 GUÍA RÁPIDA




**\*PRECAUCIÓN: SIEMPRE APAGAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE INVESTIGAR SI HAY ALGO ESTANCADO O CUALQUIER ASUNTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. NUNCA PONGA SUS DEDOS, MANOS O HERRAMIENTAS ADETRÁS DE LA MÁQUINA MIENTRAS ESTE CONECTADA.**




1. CONECTAR EL CABLE DE PODER.

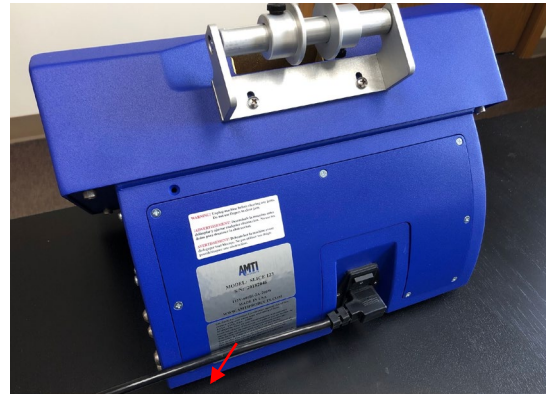


2. PRENDER EL INTERRUPTOR LOCALIZADO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA MÁQUINA.

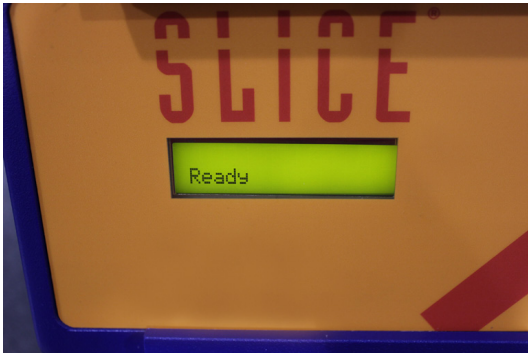


3. LA PANTALLA DEBE MOSTRAR EL MENSAJE DE "Ready".

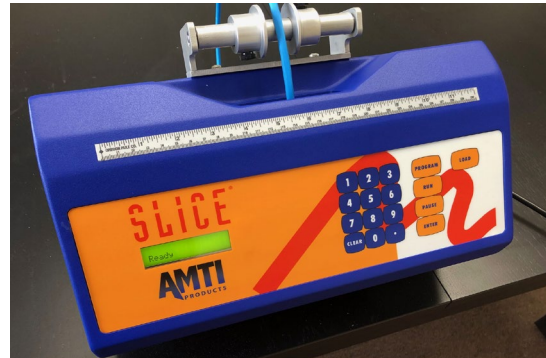


4. AJUSTE EL RODILLO GUÍA SUPERIOR INSERTANDO EL MATERIAL. **EL MATERIAL DEBE ESTAR CENTRADO.**

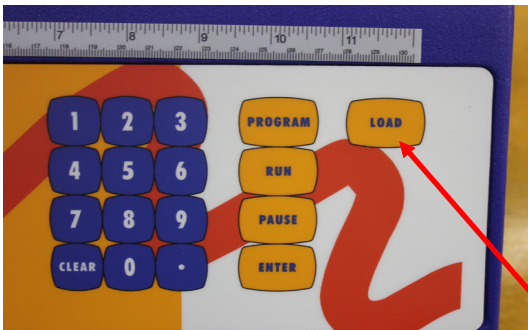


5. PARA ALIMENTAR EL MATERIAL, PRESIONE EL BOTÓN DE "LOAD". EL MATERIAL AVANZARÁ Y COMPLETARÁ UN CICLO DE CORTE.

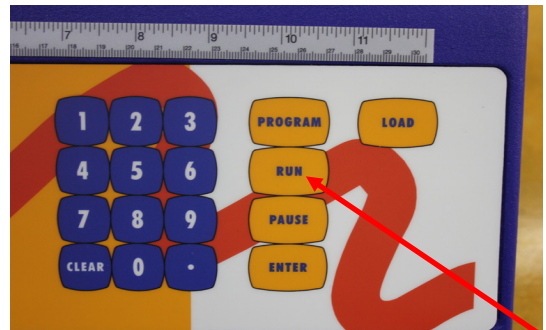


6. PARA EJECUTAR LOS CORTES, OPRIMA EL BOTÓN DE "RUN".

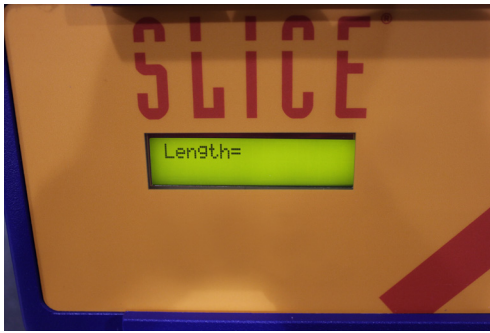


7. LA PANTALLA DESPLEGARÁ EL MENSAJE "LENGTH". INTRODUCIR LA LONGITUD DE CORTE

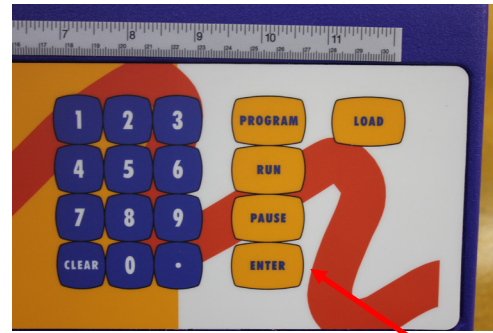

8. OPRIMIR LA TECLA DE "ENTER"

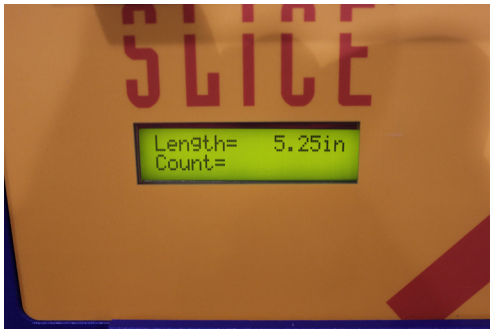

9. ;A PANTALLA DESPLEGARÁ EL MENSAJE "COUNT" DESPUÉS INTRODUCIR LA CANTIDAD DE CORTES Y OPRIMA LA TECLA "ENTER" (FOTOGRAFÍA #8)

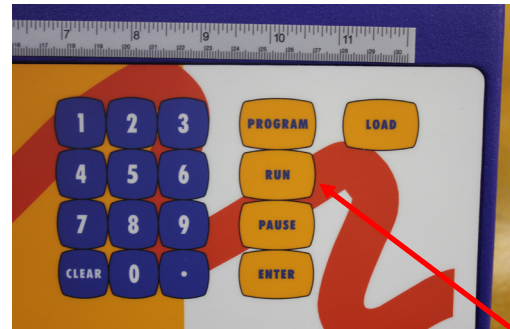

10. OPRIMIR LA TECLA DE EJECUTAR (RUN). EL MATERIAL SERÁ MEDIDO Y CORTADO DE ACUERDO AL PROCESO ESPECIFICADO.

**\*VER EL MANUAL PARA MAYOR INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

**[www.amtiproducts.com](http://www.amtiproducts.com)**

847.588.7090